


Montageanweisung für:  
Installation instruction for:

**SRA 50**




## Montage / Installation

### Vorbereitung / Preparation

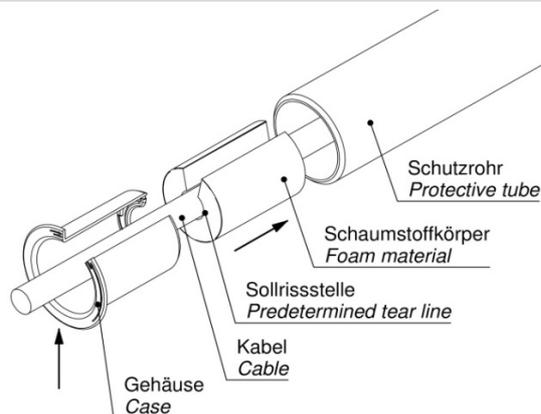

Sollbruchstelle SR-RV 50 Muffe  
Breaking point SR-RV 50 socket


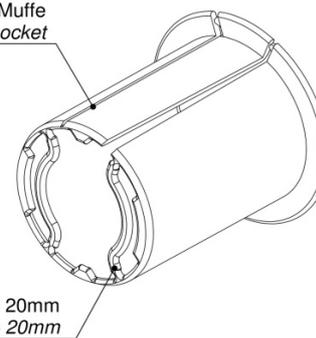


Sollbruchstelle Kabel-Ø > 20mm  
Breaking point cable-Ø > 20mm

- 1) Schutzrohrabmessung feststellen.
- 2) Bei KKR-Muffe Ø50 und KKR 50x1,8 Spitzende sind keine Änderungen vorzunehmen.
- 3) Bei SR-RV-Muffe Ø50 innenliegend und KKR 50x4,7 das Gehäuse an gekennzeichnete Sollbruchstelle abtrennen.

- 1) Determine duct dimensions.
- 2) There are no changes needed with the KKR socket Ø50 and the KKR 50x1.8 spigot end.
- 3) Cut out the one the case marked breaking point when using the SR-RV socket Ø50 inside and KKR 50x4,7.

### Abdichtung bei einem Kabel / Sealing of one cable

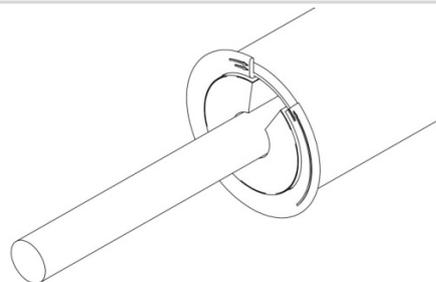
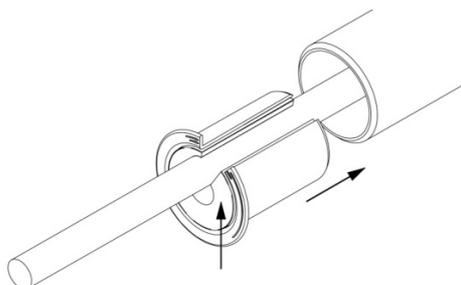


- 4) Kabeldurchmesser feststellen und Schaumstoffkörper anpassen.  
 Kabeldurchmesser ≤ 12mm: keine Veränderung des Schaumstoffkörpers.  
 Kabeldurchmesser ≤ 20mm: innere Lage des Schaumstoffkörpers entfernen.  
 Kabeldurchmesser > 20mm: Schaumstoffkörper nach Anforderung anpassen. Gitter im Gehäuse mit Seitenschneider an der Sollbruchstelle entfernen.
- 5) Gehäuse mit Schaumstoffkörper über Kabel klappen und komplett in das Schutzrohr schieben.

- 4) Determine cable diameter and adjust foam material.  
 Cable diameter ≤ 12mm: no change of the foam material.  
 Cable diameter ≤ 20mm: remove inner layer of the foam material.  
 Cable diameter > 20mm: adjust the foam material. Adjust the grid of the case by using a knife to remove the break points.
- 5) Clamp the case with the foam material over the cable and slide them together into the duct.

## Abdichtung bei mehreren Kabeln / Sealing of several cables

Reststück Schaumstoffkörper  
*Remaining piece of foam material*

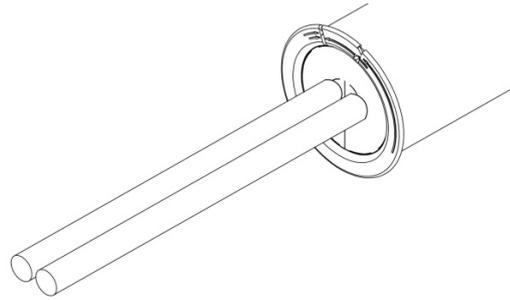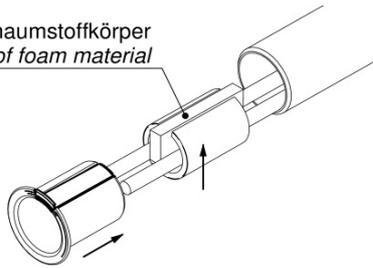

- 4) Kabeldurchmesser feststellen und Schaumstoffkörper anpassen.
- 5) Schaumstoffkörper nach Anforderungen anpassen und das Reststück des Schaumstoffkörpers zwischen die Kabel klemmen.
- 6) Gehäuse mit Schaumstoffkörper über Kabel klappen und komplett in das Schutzrohr schieben.

- 4) Determine cable diameter and adjust foam material.
- 5) Adapt foam material to the requirements and clamp the remaining piece of foam material between the cable.
- 6) Clamp the case with the foam material over the cable and slide them together into the duct.

## Allgemeine Daten / General data

<b>Beschreibung / Description</b>	Schutzrohrabdichtung SRA 50 zum sanddichten Verschluss von SR-RV Ø50 und Kabelrohren 50x4,7. Protective seal SRA 50 for sand-tight closure of SR-RV Ø50 and cable pipes 50x4.7.
<b>Artikel / Article</b>	SRA 50
<b>Verpackungs- einheit / Unit</b>	24 St. / pcs.
<b>Telekom Material-Nr. / Telekom product code</b>	40018619
<b>Art.-Nr. / Article no.</b>	4271

### Entsorgung

Zur Wiederverwertung ist die SRA zu zerlegen. Das Gehäuse aus PE-HD der entsprechenden Wiederverwertung zuführen, Schaumstoffkörper im Hausmüll entsorgen. Von keinem der Materialien geht eine Gefährdung für Grundwasser oder Umwelt aus.

Die Produkte des gabocom Systems sind aufeinander abgestimmt. Der Einsatz von Produkten Dritter mit den Produkten des gabocom Systems kann zu Beeinträchtigungen führen, auch wenn die Produkte denselben Spezifikationen entsprechen. Der Kunde hat deshalb bei Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller die Auswirkungen und Kompatibilität für den konkreten Einsatz zu prüfen.

gabocom Systemtechnik GmbH  
Am Schaidweg 7  
94559 Niederwinkling  
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200  
Fax +49 9962 950-202  
info@gabocom.com  
www.gabocom.com

M 01  
Freigabe: MK  
Datum: 14.12.2016  
Stand: 6

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.